

كد كترل

344

E



نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:


 «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می شود.»  
 (امام خمینی (ره))

جمهوری اسلامی ایران  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 سازمان سنجش آموزش کشور

صبح جمعه  
۱۳۹۶/۱۲/۴  
دفترچه شماره (۱)

**آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - سال ۱۳۹۷**

**رشته مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی (كد ۲۳۲۰)**

تعداد سؤال: ۴۵

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بافندگی - ریسندگی مدرن - تئوری های ساختمانی پارچه - فیزیک الیاف پیشرفته - فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- مزیت پارچه تولیدی در روش بافندگی تاری پودی نسبت به پارچه تولیدی در روش بافندگی حلقوی، کدام است؟
- (۱) استحکام بیشتر، لطافت بیشتر، راحت تر بودن تغییر طرح بافت
  - (۲) استحکام بیشتر، ازدیاد طول بیشتر، استفاده از نخ‌های متنوع
  - (۳) استحکام بیشتر، ثبات ابعادی بیشتر، استفاده از نخ‌های متنوع
  - (۴) استحکام بیشتر، ثبات ابعادی بیشتر، کشسانی بیشتر
- ۲- در یک ماشین بافندگی، پارچه با طرح زمینه  $S \frac{1}{5}$  و طرح حاشیه  $P \frac{1}{1}$  بافته می‌شود. چنانچه سرعت ماشین بافندگی ۴۵۰ پود بر دقیقه باشد، گزینه صحیح کدام است؟
- (۱) تعداد قسمت بادامک‌های زمینه ۶، تعداد قسمت بادامک‌های حاشیه ۲، سرعت محور طرح ۷۵ دور بر دقیقه
  - (۲) تعداد قسمت بادامک‌های زمینه ۶، تعداد قسمت بادامک‌های حاشیه ۶، سرعت محور طرح ۷۵ دور بر دقیقه
  - (۳) تعداد قسمت بادامک‌های زمینه ۶، تعداد قسمت بادامک‌های حاشیه ۶، سرعت محور طرح ۲۲۵ دور بر دقیقه
  - (۴) تعداد قسمت بادامک‌های زمینه ۶، تعداد قسمت بادامک‌های حاشیه ۲، سرعت محور طرح ۲۲۵ دور بر دقیقه
- ۳- در مورد زمان هم‌سطحی وردها در یک ماشین بافندگی با مکانیزم دفتین‌زنی میل‌لنگی، گزینه درست، کدام است؟ هر چه زمان هم‌سطحی وردها:
- (۱) دیرتر از مرگ جلو باشد، کشش وارد بر نخ‌های تار بیشتر است.
  - (۲) دیرتر از مرگ جلو باشد، ارتفاع دهنه کمتر است.
  - (۳) زودتر از مرگ جلو باشد، ارتفاع دهنه کمتر است.
  - (۴) زودتر از مرگ جلو باشد، کشش وارد بر نخ‌های تار بیشتر است.
- ۴- در صورتی که منحنی حرکتی دفتین، هارمونیک ساده باشد، شتاب دفتین در مرگ جلو چقدر خواهد بود؟
- ω: سرعت زاویه‌ای دفتین
- r: طول بازوی لنگ
- (۱) ۰
  - (۲)  $\omega^2 r$
  - (۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \omega^2 r$
  - (۴)  $\frac{1}{2} \omega^2 r$

۵- چنانچه در یک ماشین بافندگی طول بخش جلویی و پشتی دهنه برابر باشد، ارتفاع دهنه چقدر باشد تا کرنش نخ‌های تار هنگام تشکیل دهنه یک درصد شود؟

h: ارتفاع دهنه  $\ell_1$ : طول بخش جلویی دهنه

$$h = \frac{3}{4} \ell_1 \quad (1) \quad h = \frac{1}{2} \ell_1 \quad (2) \quad h = \frac{1}{3} \ell_1 \quad (3) \quad h = \frac{1}{4} \ell_1 \quad (4)$$

۶- در صورتی که در یک ماشین بافندگی کشش مبنای نخ تار ۱۰ درصد افزایش یابد، مقاومت بافندگی چه تغییری خواهد کرد؟

(۱) به پارامترهای دیگر نیز بستگی دارد. (۲) ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

(۳) ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. (۴) تغییری نمی‌کند.

۷- برای بافت پارچه ظریف فیلامنتی در ماشین بافندگی، کدام ترکیبات زیر مناسب است؟

(۱) بازکننده نخ تار منفی - رگولاتور پارچه مثبت غیرمستقیم غیراصطکاکی

(۲) بازکننده نخ تار منفی - رگولاتور پارچه منفی غیرمستقیم غیراصطکاکی

(۳) بازکننده نخ تار مثبت - رگولاتور پارچه مثبت غیرمستقیم غیراصطکاکی

(۴) بازکننده نخ تار مثبت - رگولاتور پارچه با کنترل الکترونیکی

۸- در یک ماشین بافندگی جت هوای مجهز به نازل‌های کمکی، روش‌های کاهش مصرف هوای فشرده، کدام است؟

(۱) کاهش فشار هوای نازل‌های کمکی

(۲) کنترل زمان دمش نازل‌های کمکی به صورت مستقل

(۳) افزایش هم‌پوشانی زمان دمش نازل‌های کمکی

(۴) افزایش تعداد نازل‌های کمکی

۹- در یک ماشین بافندگی جت هوا، در داخل دهنه نیروی وارد به نخ بود توسط جریان هوا از کدام رابطه پیروی می‌کند؟

$$F = \frac{1}{2} \rho C_f (U - V) l \quad (2) \quad F = \frac{1}{4} \rho C_f (U - V) l \quad (1)$$

$$F = \rho C_f (U - V) l \quad (4) \quad F = \frac{1}{2} \rho C_f (U - V) l \quad (3)$$

۱۰- یک ماشین بافندگی جت هوا، پارچه‌ای با عرض ۲۴۰ سانتی‌متر را با سرعت ۱۴۰۰ دور بر دقیقه و ماشین بافندگی M8300 پارچه‌ای با عرض ۱۸۰ سانتی‌متر را با سرعت ۷۰۰ دور بر دقیقه می‌بافد. نسبت توان بودگذاری ماشین بافندگی جت هوا به ماشین بافندگی M8300 کدام است؟


$$\frac{3}{8} \quad (1)$$

$$\frac{8}{3} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

۱۱- در کدام روش ریسندگی، الیاف سطح مقطع، طبق شکل زیر، به صورت لایه - لایه (هر لایه از الیاف بر لایه قبلی) قرار دارد؟

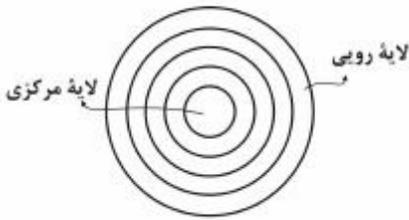

(۱) اصطکاکی - ۳ درف

(۲) جت هوا

(۳) درف - رینگ

(۴) چرخانه

۱۲- در تبدیل حرکت دورانی به حرکت مستقیم خطی در هنگام انتقال الیاف از سطح زننده به کانال انتقال الیاف، کدام عامل به این انتقال کمک مؤثری می‌کند؟

(۱) سرعت دورانی زننده

(۲) سرعت دورانی چرخانه

(۳) شتاب کریولیس چرخانه نسبت به زننده

(۴) برعکس مکش هوا در داخل کانال انتقال الیاف

۱۳- در کدام حالت، تفاوت ظرافت نخ به کمترین مقدار خود می‌رسد؟

(۲) نخ نمره  $30\text{Ne}$  رینگ و چرخانه

(۱) نخ نمره  $30\text{Ne}$  رینگ و چرخانه

(۴) نخ نمره  $10\text{Ne}$  رینگ و چرخانه

(۳) نخ نمره  $5\text{Ne}$  رینگ و چرخانه

۱۴- در حین تشکیل نخ اصطکاکی، الیاف در کدام مرحله دارای شتاب منفی است؟

(۲) تغذیه از غلتک تغذیه به زننده

(۱) کشش دیدن توسط غلتک زننده

(۴) برداشت نخ

(۳) پیوستن به استوانه الیاف

۱۵- تنش‌های ناشی از خستگی کششی (tensile fatigue) در کدام روش ریسندگی، حضور مؤثرتری دارند؟

(۱) ریسندگی الکترواستاتیک

(۲) ریسندگی جت هوا

(۳) ریسندگی سایرو

(۴) ریسندگی چرخانه‌ای

۱۶- در مورد سیستم ریسندگی خودتاب، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) با افزایش سرعت ریسندگی در فشار ثابت غلتک‌ها، تاب نخ در نیم سیکل کاهش می‌یابد.

(۲) با افزایش دامنه نوسان غلتک‌های تاب دهنده، میزان تاب نخ‌های یک لا کاهش می‌یابد.

(۳) میزان تاب هر یک از رشته‌نخ‌های خودتاب، به فاصله بین غلتک‌های تاب‌دهنده بستگی ندارد.

(۴) هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال اختلاف فاز وجود ندارد.

۱۷- در کدام حالت، امکان آسیب دیدگی مکانیکی الیاف در ریسندگی چرخانه‌ای کمتر است؟

(۲) افزایش سرعت تغذیه

(۱) افزایش سرعت زننده

(۴) موازی نبودن کامل الیاف در فتله تغذیه

(۳) کاهش فاصله غلتک تغذیه تا غلتک زننده

۱۸- در ریسندگی جت هوا، اگر جرم هوا  $m_1$  و جرم الیاف  $m_2$  باشد، کدام رابطه نشان دهنده سرعت جریان هوا

است؟ (بردار جابه‌جایی الیاف  $\vec{k}$  و شتاب جابه‌جایی الیاف  $\frac{m}{s}$  فرض شود).

$$v = \sqrt{m_1 + m_2} \vec{k} \quad (1)$$

$$v = (m_1 + m_2) \vec{k} \quad (2)$$

$$v = \sqrt{2m_2 \vec{k} + m_1 \vec{k}^2} \quad (3)$$

$$v = \sqrt{2} \vec{k} \frac{m_2}{m_1} \quad (4)$$

۱۹- گزینه صحیح در مورد ریسندگی سولو، کدام است؟

(۱) به دلیل تولید بسته‌های بزرگ‌تر نخ (در مقایسه با ماشین ریسندگی رینگ) به بوبین پیچی پس از ریسندگی نیاز نمی‌باشد.

(۲) برای کاهش وزن خطی رشته الیاف تغذیه شده (کشش) از «کشش دوکی» استفاده می‌شود.

(۳) برای پیچش نخ تولید شده، از اختلاف سرعت دورانی دوک ریسندگی و شیطانک استفاده می‌شود.

(۴) برای استحکام‌بخشی به رشته کشش داده شده الیاف، از حرکت نوسانی غلتک سولو استفاده می‌شود.

۲۰- در یک دستگاه ماشین ریسندگی چرخانه‌ای، نخ با نمره ۲۵ تکس از الیاف پنبه با چگالی ۱/۳۸ گرم بر سانتی‌متر

مکعب تولید می‌شود. در صورتی که قطر این نخ تولیدی ۰/۲ میلی‌متر باشد، ضریب هوای محبوس شده در این نخ

چقدر خواهد بود؟

$$0,74 \quad (1)$$

$$0,95 \quad (2)$$

$$1,32 \quad (3)$$

$$2,63 \quad (4)$$

۲۱- به یک کارخانه، سفارش تولید پارچه گردبافی ارائه شده است؛ که پس از استراحت کامل (Fully Relaxation)

دارای وزن  $200 \left(\frac{gr}{m^2}\right)$  و تراکم عرض  $6 \left(\frac{Loop}{cm}\right)$  باشد. با فرض اینکه در شرایط استراحت کامل  $k_w = 48$  و

$k_c = 54$  و  $k_s = 2000$  باشد، برای تولید این سفارش از چه نمره نخ استفاده می‌شود؟

$$80 \quad (1)$$

$$85 \quad (2)$$

$$90 \quad (3)$$

$$95 \quad (4)$$

۲۲- در مورد ساختمان و مدول الاستیسیته پارچه‌های حلقوی تار، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) با افزایش طول آندرلپ، مدول الاستیسیته افزایش می‌یابد.

(۲) با افزایش طول آندرلپ، مدول الاستیسیته کاهش می‌یابد.


(۳) با کاهش طول آندرلپ، مدول الاستیسیته کاهش می‌یابد.

(۴) با کاهش طول آندرلپ، مدول الاستیسیته افزایش می‌یابد.

۲۳- اگر در یک پارچه تار - پودی مربع، تراکم نخ ۲۵ بر سانتی متر، نمره نخ تار ۲۰ تکس، فرخوردگی نخ (تموج) بود ۱۰ درصد و ضخامت پارچه ۰/۲۲ میلی متر باشد، حجم مخصوص پارچه چند سانتی متر مکعب بر گرم است؟

- (۱) ۱/۸
- (۲) ۲
- (۳) ۲/۲
- (۴) ۲/۴

۲۴- با توجه به شکل زیر که مدل انعطاف پذیر پیرس (Peirce) را نشان می دهد؛ در صورتی که پارچه در جهت نخ های تار کاملاً کشیده شود به نحوی که نخ های تار کاملاً مستقیم شوند، اندیس های ۱ و ۲ به ترتیب بیانگر نخ های تار و پود هستند، کدام یک از روابط زیر در این مورد، برقرار است؟

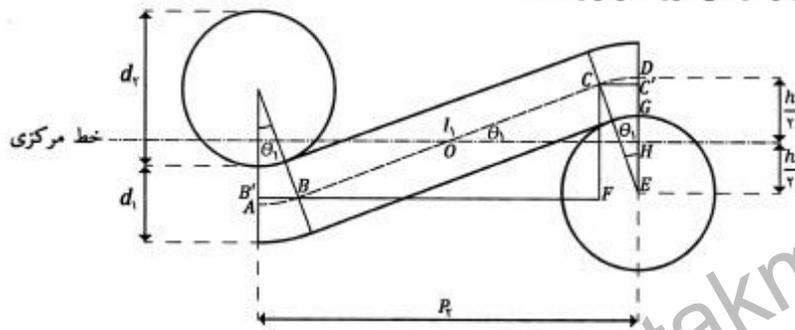

$$\theta_1 + \tan \theta_2 = \frac{l_1}{D} \quad (1)$$

$$\tan \theta_1 + \cot \theta_2 = \frac{l_1}{D} \quad (2)$$

$$\theta_1 + \cot \theta_2 = \frac{l_1}{D} \quad (3)$$

$$\tan \theta_1 + \frac{l_1}{D} \quad (4)$$

۲۵- در یک پارچه مربع (Square) پوشش (کسری) پارچه ۰/۷۵ است. در صورتی که پوشش (کسری) نخ ها در این پارچه ۲۰ درصد افزایش یابد و پارچه همچنان مربع باقی بماند، پوشش (کسری) پارچه چند درصد افزایش می یابد؟

- (۱) ۵
- (۲) ۱۲
- (۳) ۱۷
- (۴) ۲۰

۲۶- کدام گزینه، تغییرات موج نخ بر حسب تراکم را نشان می دهد؟ (نخ ها غیر قابل کشیدگی فرض شوند)  
C: موج نخ  
P: فاصله دو نخ مجاور

$$\frac{dC}{dP} = -P(1+C) \quad (1)$$

$$\frac{dC}{dP} = -\frac{1+C}{P} \quad (2)$$

$$\frac{dC}{dP} = \frac{-P}{(1+C)} \quad (3)$$

$$\frac{dC}{dP} = -P(1+\sqrt{C}) \quad (4)$$

۲۷- اگر در یک پارچه تار پودی، تراکم و نمره‌های نخ تار و پود یکسان باشد، شرط جمینگ همزمان پارچه به چه صورتی خواهد بود؟

P: فاصله دو نخ مجاور d: قطر نخها

$$P = \sqrt{3}d \quad (1)$$

$$P = \frac{d}{2} \quad (2)$$

$$P = \frac{\sqrt{3}}{4}d \quad (3)$$

$$P = 2d \quad (4)$$

۲۸- در صورتی که در یک پارچه تار پودی طرح تافته، بین پارامترهای ساختمانی روابط زیر برقرار باشد، گزینه صحیح کدام است؟

$$\frac{h_1}{D} = 0.8 \quad (I_1 - P_1)/D = 0.3 \quad (I_2 - P_2)/D = 0.2$$

$$C_1 = 0.1 \quad C_2 = 0.225$$

$I_1$ : طول نخ تار در واحد بافت

$I_2$ : طول نخ پود در واحد بافت

$P_1$ : فاصله دو تار مجاور

$P_2$ : فاصله دو پود مجاور

$C_1$ : موج نخ تار

$C_2$ : موج نخ پود

$h_1$ : ارتفاع موج نخ تار

(۱) جمینگ پودی رخ می‌دهد، جمینگ تار رخ نمی‌دهد.

(۲) جمینگ تار رخ می‌دهد، جمینگ پودی رخ نمی‌دهد.

(۳) جمینگ تار و پودی همزمان رخ می‌دهد.

(۴) در هیچ جهتی از تار و پود جمینگ رخ نمی‌دهد.

۲۹- در صورتی که T نمره تکس نخ، I طول حلقه، A و B ضرایب ثابت و C تعداد رج در اینج باشد، کدامیک از روابط زیر معادله عمومی لیف و ناتینگ را جهت تعیین هندسه پارچه استراحت داده شده، بیان می‌کند؟

$$\frac{1}{C} = AI^2 + B\sqrt{T} \quad (2)$$

$$C = AI + B\sqrt{T} \quad (1)$$

$$C = AI^2 + B\sqrt{T} \quad (4)$$

$$\frac{1}{C} = AI + B\sqrt{T} \quad (3)$$

۳۰- برای بیان رفتار لیفی (تغییر طول بر حسب زمان) از مدل پیستون و فنر سری (مدل ماکسول) استفاده شده است. اگر لیف تحت تأثیر نیروی ثابت  $f$  قرار گیرد (آزمایش خزش)، طول نمونه پس از زمان  $t$  کدام یک از مقادیر زیر است؟ زمان با  $t$ ، کرنش با  $e$ ، تنش با  $s$ ، ضریب ویسکوزیته با  $n$  و مدول الاستیسیته با  $E$  نشان داده شده است.

$$e = (f/n).t \quad (۱) \quad e = n.f.t \quad (۲) \quad e = f.e^{-n/E} \quad (۳) \quad e = n/f.t \quad (۴)$$

۳۱- مقدار معینی از الیاف زیر را از حالت خشک به مدت ۲۴ ساعت در محیطی با رطوبت نسبی ۹۵٪ قرار داده ایم تا به حالت تعادل برسد. سپس آن‌ها را خارج کرده و در محیط دیگری با رطوبت نسبی ۳۰٪ قرار می‌دهیم. نمونه دیگری از همین الیاف به طور مستقیم از حالت خشک در محیط با رطوبت نسبی ۳۰٪ قرار گرفته است. پس از به تعادل رسیدن رطوبت باز یافتی هر دو نمونه، از هر یک از الیاف اندازه‌گیری و اختلاف آن‌ها محاسبه شده است. این اختلاف برای این الیاف چه مقدار است؟

۱- الیاف پشم مرینوس ۲- الیاف پلی پروپیلن ۳- الیاف پنبه ۴- الیاف پلی استر

(۱) برای الیاف پشم مرینوس حدود ۱/۵٪ و از همه بیشتر است.

(۲) برای الیاف پلی استر حدود ۱/۵٪ و از همه بیشتر است.

(۳) برای الیاف پلی پروپیلن حدود ۱/۵٪ و از همه بیشتر است.

(۴) برای تمام الیاف فوق برابر است.

۳۲- در بازتاب نور از سطوح غیر فلزی رابطه فرسnel بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رابطه به صورت عمومی

$$R = f(i, r)$$

(۱) شدت مطلق نور بازتابش در زاویه بازتاب که بیشتر از زاویه تابش است را تعیین می‌کند و برای محاسبه آن نیاز به ضریب بازده نور ماده است.

(۲) شدت نسبی نور بازتابش در زاویه بازتاب برابر زاویه تابش را تعیین می‌کند و برای محاسبه آن نیاز به ضریب شکست نور ماده است.

(۳) شدت مطلق نور تابشی را تعیین می‌کند که بیشتر از زاویه بازتاب است و برای محاسبه آن نیاز به ضریب بازتاب جسم است.

(۴) شدت نسبی نور بازتابش در زاویه کمتر از زاویه بازتاب را تعیین می‌کند و برای محاسبه آن نیاز به ضریب شکست نور ماده است.

۳۳- برای الیاف پشم و پلی پروپیلن تنش در زمان تسلیم در رطوبت نسبی محیط ۳۰٪ و ۶۵٪ اندازه‌گیری شده است.

مقدار آن‌ها برای الیاف پشم در رطوبت نسبی ۳۰٪  $TW_{30}$ ، در رطوبت نسبی ۶۵٪ مقدار  $TW_{65}$  و برای الیاف پلی پروپیلن به همین ترتیب  $TP_{30}$  و  $TP_{65}$  شده است. کدام یک از روابط زیر صحیح است؟ دمای آزمایش در تمام موارد ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

$$TW_{65} > TW_{30} < TP_{65} = TP_{30} \quad (۱)$$

$$TW_{65} < TW_{30} < TP_{65} = TP_{30} \quad (۲)$$

$$TW_{65} > TW_{30} > TP_{65} > TP_{30} \quad (۳)$$

$$TW_{65} = TW_{30} > TP_{65} > TP_{30} \quad (۴)$$

۳۴- نمره دو نخ فیلامنتی به ترتیب برابر ۱۰۰ و ۱۵۰ دینر، مدول الاستیسیته آنها به ترتیب برابر  $E_1$  و  $E_2$  و جرم مخصوص آنها به ترتیب  $D_1$  و  $D_2$  می باشد. اگر سرعت انتشار صوت در آنها برابر  $C_1$  و  $C_2$  باشد، کدام گزینه در مورد آنها درست است؟

(۱) نسبت  $C_1$  به  $C_2$  برابر نسبت  $\frac{100}{150}$  است.

(۲) نسبت  $C_1$  به  $C_2$  برابر نسبت  $D_1$  به  $D_2$  است.

(۳) نسبت  $C_1$  به  $C_2$  برابر نسبت  $\frac{150}{100}$  است.

(۴) نسبت  $C_1$  به  $C_2$  برابر نسبت جذر  $D_2$  به  $D_1$  است.

۳۵- لیفی دارای ساختار فیبریلی است. فیبریلها با هم موازی و موازی با محور لیف نیستند و با محور لیف زاویه  $a$  می سازند. اگر در آزمایش کشش، کرنش فیبریلها را با  $EA$  و کرنش لیف را با  $EF$  نشان دهیم، برای یک ساختار ایدئال، کدام رابطه مناسب است؟ کرنش عرضی را صفر فرض کنید.


(۱)  $EA = (EF)^2 \cos a$  = کرنش فیبریل

(۲)  $EA = EF / \cos^2 a$  = کرنش فیبریل

(۳)  $EA = EF \cdot \cos^2 a$  = کرنش فیبریل

(۴)  $EA = EF \cdot \cos a$  = کرنش فیبریل

۳۶- اگر برای بیان کلی رفتار الیاف مدل های مکانیکی که فنر از قانون هوک  $f = E\varepsilon$  و پیستون از قانون مایعات نیوتنی  $f = E \frac{d\varepsilon}{dt}$  پیروی می کند استفاده شود، کدام گزینه رفتار الیاف را کامل تر نشان می دهند؟

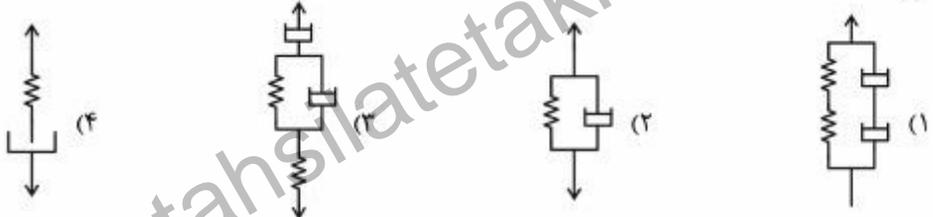

۳۷- اگر مدول سختی خمشی الیاف پنبه و پلی استر به طور جداگانه در رطوبت نسبی های متفاوت اندازه گیری شود:

(۱) مدول سختی خمشی الیاف پنبه و استحکام آن با افزایش رطوبت نسبی محیط افزایش و استحکام و مدول سختی خمشی الیاف پلی استر کاهش می یابد.

(۲) مدول سختی خمشی الیاف پلی استر با افزایش رطوبت نسبی محیط افزایش و استحکام آن کاهش می یابد و مدول و استحکام الیاف پنبه افزایش می یابد.

(۳) مدول سختی خمشی الیاف پلی استر با افزایش رطوبت نسبی محیط کاهش و استحکام آن افزایش می یابد و مدول و استحکام الیاف پنبه تغییر نمی کند.

(۴) مدول سختی خمشی الیاف پنبه با افزایش رطوبت نسبی محیط کاهش و استحکام آن افزایش می یابد و مدول و استحکام الیاف پلی استر تغییر نمی کند.

۳۸- نخهایی از فیلامنت های پلی پروپیلن با نمره های برابر (۵ دینر) و با شکل سطح مقطع های متفاوت (دایره ای، مثلثی، سه پره و مژرس) ساخته شده است. اگر در آزمایش های متفاوت انتهای این نخها را در آب قرار دهیم و به طور قائم عمود بر سطح آب نگه داریم، در کدام یک، سرعت صعود آب از همه بیشتر است؟ هندسه نخها یکسان است.

(۱) در نخ با سطح مقطع دایره ای شکل

(۲) در نخ با سطح مقطع سه پره

(۳) در نخ با سطح مقطع مثلثی شکل

(۴) در نخ با سطح مقطع مژرس

- ۳۹- در مشاهده انتهای پارگی در نخ‌ی از نانوالیاف PVA، کدام پدیده بیشتر دیده می‌شود؟  
 (۱) ایجاد شکاف طولی (axial cracks) (۲) باریک شدن (necking)  
 (۳) سطح کاملاً صاف در محل پارگی (۴) سطح ناصاف و پله پله در محل پارگی  
 ۴۰- پس از تولید یک لایه نانولیفی، مشاهده شده است که با مرور زمان ابعاد لایه الکتروروسی شده کاهش یافته است. کدام مورد می‌تواند علت این پدیده باشد؟

- (۱) خزش (۲) استراحت تنش  
 (۳) چسبندگی بین الیاف (۴) از بین رفتن الکتروسیته ساکن بین الیاف  
 ۴۱- از دیدگاه مکانیک ساختمانی نخ، یک نخ از نانوالیاف:

- (۱) دارای ساختار لایه‌لایه و پیچش الیاف در لایه‌های مختلف متفاوت است.  
 (۲) لایه‌های بیرونی نخ در برابر تنش‌های کششی مقاومت بیشتری نشان می‌دهد.  
 (۳) دارای استحکام تا حد پارگی بسیار بالاست که به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.  
 (۴) ساختار کاملاً پیوسته دارد و در برابر نیروهای کششی رفتار کاملاً الاستیک از خود نشان می‌دهد.  
 ۴۲- نانوالیاف الکتروروسی شده، در برخی موارد قبل از خشک شدن کامل به صفحه هدف می‌رسند و در نتیجه در نقاط تماس به یکدیگر می‌چسبند. در این صورت اگر لایه تحت تنش‌های کششی قرار گیرد:

- (۱) توزیع تنش از یکم تابع گوسی تبعیت می‌کند.  
 (۲) هر چه سطح اتصال بزرگتر باشد، انتقال تنش یکنواخت‌تر است.  
 (۳) هر چه سطح اتصال کوچک‌تر باشد، انتقال تنش یکنواخت‌تر است.  
 (۴) با توجه به قطر کم نانوالیاف، بزرگی و کوچکی سطح تماس روی توزیع یکنواخت تنش اثر نمی‌گذارد.

- ۴۳- به منظور مطالعه آرایش CNTs (نانولوله‌های کربن) درون نانوالیاف، کدام روش مناسب‌تر است؟  
 (۱) SEM (۲) AFM (۳) TEM (۴) NMR

- ۴۴- چنانچه  $p$  تخلخل توده‌ای از نانوالیاف با قطر میانگین  $D$  باشد، سطح مخصوص این لایه  $(S)$ ، از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$S = \frac{2(1+p)}{D} \quad (1)$$

$$S = \frac{2(1-p)}{D} \quad (2)$$

$$S = \frac{4(1+p)}{D} \quad (3)$$

$$S = \frac{4(1-p)}{D} \quad (4)$$

- ۴۵- ترشوندگی نانوالیاف در کدام حالت، افزایش می‌یابد؟

- (۱) زیاد شدن انرژی سطحی و کاهش زبری سطحی  
 (۲) کم شدن انرژی سطحی و کاهش زبری سطحی  
 (۳) زیاد شدن انرژی سطحی و افزایش زبری سطحی  
 (۴) کم شدن انرژی سطحی و افزایش زبری سطحی

www.tahsilatetakmili.com

www.tahsilatetakmili.com